

GRUPO	TRABAJOS	OSERVACIONES
MOTOR	Cambio aceite 10W-40	Suciedad y oxidación leve en tomillería de motor y colectores de escape. Tapa izquierda del motor raspada por caída. Piñón, corona y cadena transmisión originales. Sustitución recomendada
	Limpieza bujías	
	Limpieza carburadores y ajuste con vacuómetro	
FRENOS	Cambio líquido frenos DOT14 delantero	Pastillas de freno en buen estado. Se desconoce la edad de las mismas por lo que se recomienda su inmediata sustitución. Discos en buen estado, sin desgaste visual.
	Cambio líquido frenos DOT14 trasero	
SUSPENSIÓN		Barras delanteras en buen estado sin óxidos ni defectos. Leve pérdida de aceite, se recomienda sustituir retenes. Amortiguador trasero funcionando correctamente, sin pérdidas de aceite.
ESTÉTICA		Caída lado izquierdo que afecta a frontal, lateral y colín. Frontal con varias grietas. Lateral y colín raspados sin roturas. Cúpula afectada. Presupuesto aproximado de reparación 700€.
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería nueva	todos los dispositivos funcionan correctamente Luces de cruce y largo alcance OK Luces de freno OK Cláxon OK Intermitencia OK Luces cuadro y matrícula OK
PARTE CICLO		Interior depósito sin óxido Neumáticos en buen estado, 80%. Año 2.022 Mandos de luces y manetas en buen estado. Pedal cambio reparado (Se entrega pedal nuevo) Estriberas del/tras originales en buen estado. Conserva herramientas originales